Mise en service de Vscan

Vérification du contenu

1. Vscan avec sonde
2. Station d'accueil
3. Câble USB 2.0
4. Carte de stockage MicroSD (déjà installée dans Vscan)
5. Batterie
6. Convertisseur CA/CC et adaptateurs de prise
7. Instructions
8. Gel ultrasonique
9. Etui souple
10. Logiciel Vscan Gateway sur CD-ROM
11. Manuel d'utilisation sur CD-ROM
12. Carte MicroSD avec logiciel d'usine (dans une enveloppe scellée)
13. Numéros de téléphone des centres d'assistance pour le matériel d'échographie

2 Insertion de la batterie

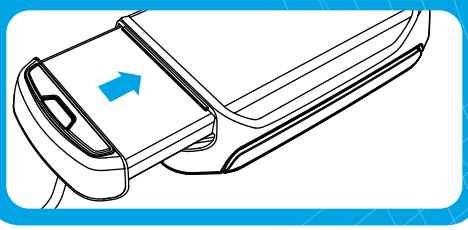

3 Chargement de la batterie

1. Sélection de la prise

Adaptateur

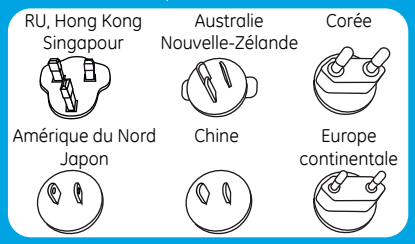

2. Montage

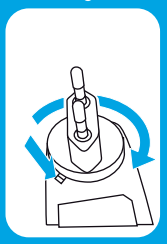

3. Branchement

Chargement

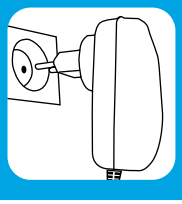

Voyant - Orange : batterie en cours de chargement
- Vert : batterie entièrement chargée

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie.

4 Connexion

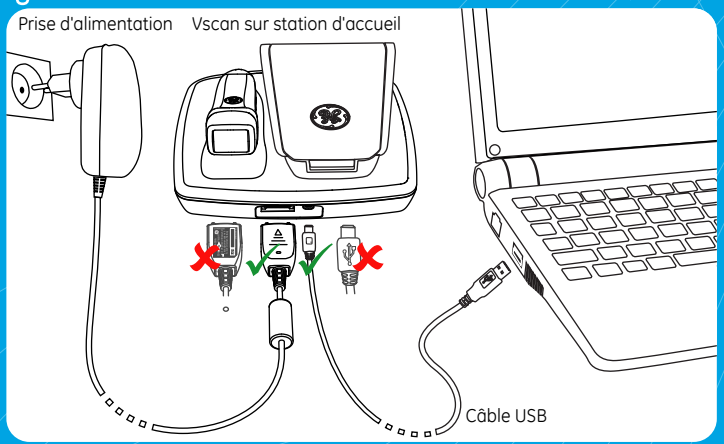

5 Activation de Vscan et du logiciel Vscan Gateway

Suivez l'un des trois cas de figure suivants.

Cas de figure n° 1

Vous avez un ordinateur avec une connexion Internet et vous pouvez installer le logiciel sur l'ordinateur.

1) Installez le logiciel Vscan Gateway.
2) Connectez Vscan et ouvrez l'écran.
3) Lancez le logiciel Vscan Gateway (icône sur le bureau).
4) Suivez les instructions à l'écran pour activer Vscan et le logiciel Vscan Gateway.
5) Configurez Vscan (voir ci-dessous).

Pour plus de détails, voir la section Activation en ligne du manuel d'utilisation.

Cas de figure n° 2

Si vous avez un ordinateur sans connexion Internet, mais que vous pouvez installer le logiciel sur l'ordinateur.

1) Installez le logiciel Vscan Gateway.
2) Connectez Vscan et ouvrez l'écran.
3) Lancez le logiciel Vscan Gateway (icône sur le bureau).
4) Appelez le service technique GE le plus proche (voir la section « Numéros de téléphone des centres d'assistance pour le matériel d'échographie » fournie avec Vscan ou dans le manuel d'utilisation).
5) Suivez les instructions du service technique GE pour activer Vscan et Vscan Gateway.
6) Configurez Vscan (voir ci-dessous).

Pour plus de détails, voir la section Activation hors ligne du manuel d'utilisation.

Cas de figure n° 3

Activation uniquement lorsque vous n'installez PAS le logiciel.

Sans connexion Internet :

1) Appelez le service technique GE local (voir la section « Numéros de téléphone des centres d'assistance pour le matériel d'échographie » fournie avec Vscan ou dans le manuel d'utilisation).
2) Configurez Vscan et insérez la clé d'activation (voir ci-dessous).

Si vous disposez d'une connexion Internet :

1) Accédez à http://vscan.gehealthcare.com.
2) Cliquez sur Propriétaires, puis sur Formulaire d'activation.
3) Remplissez le formulaire pour récupérer la clé d'activation Vscan.
4) Configurez Vscan et insérez la clé d'activation (voir ci-dessous).

Pour plus de détails, voir la section Activation de Vscan sans le logiciel Vscan Gateway du manuel d'utilisation.

Configuration de Vscan

1. Sélectionnez la langue.

2. Réglez l'heure.

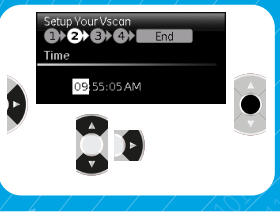

3. Réglez la date.

Clé d'activation Vscan

Cas de figure n° 3 uniquement

1. Insérez la clé d'activation.

Remarque : Utilisez les touches ← / → pour effectuer des corrections.

Batterie

- Entièrement chargée
- Partiellement déchargée
- Faible : préparez-vous à recharger la batterie
- Déchargée : rechargez la batterie
- En cours de chargement

Carte MicroSD

- Vide
- Partiellement pleine
- Presque pleine
- Pleine : échanger ou vider
- Aucune carte

Menu

- Créer un examen
- Effectuer une mesure
- Sélectionner un préréglage
- Ouvrir la galerie
- Configurer

Vscan CE 0470

Conformément à la législation fédérale américaine, cet appareil ne doit être vendu ou utilisé que par un médecin ou sur prescription médicale.

Veillez à lire et comprendre l'ensemble des instructions fournies dans le manuel d'utilisation avant d'utiliser Vscan.

Contre-indication : l'unité d'échographie Vscan n'est pas destinée à un usage ophtalmologique, ni à aucun usage impliquant le passage du faisceau acoustique par l'œil.

GE Vingmed Ultrasound A/S, Strandpromenaden 45, N-3191 Horten, Norvège

FRANCAIS

GM200184-03

Instructions Vscan

Acquisition

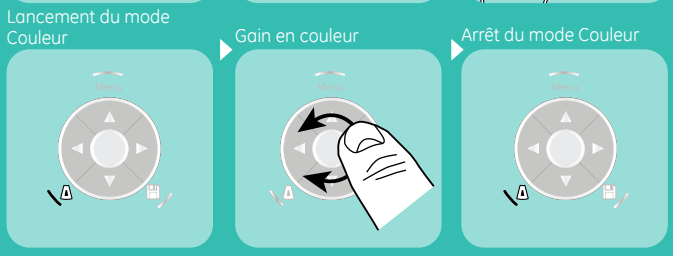

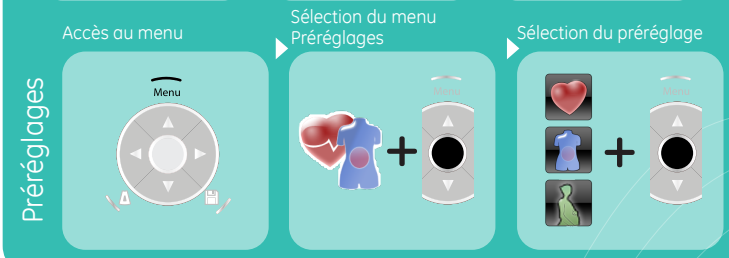

Annotation vocale

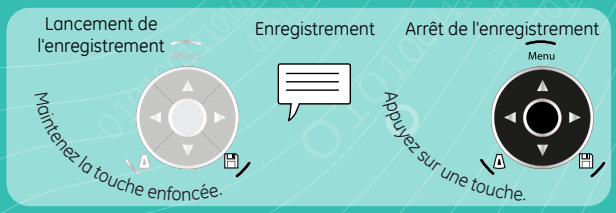

Révision et stockage

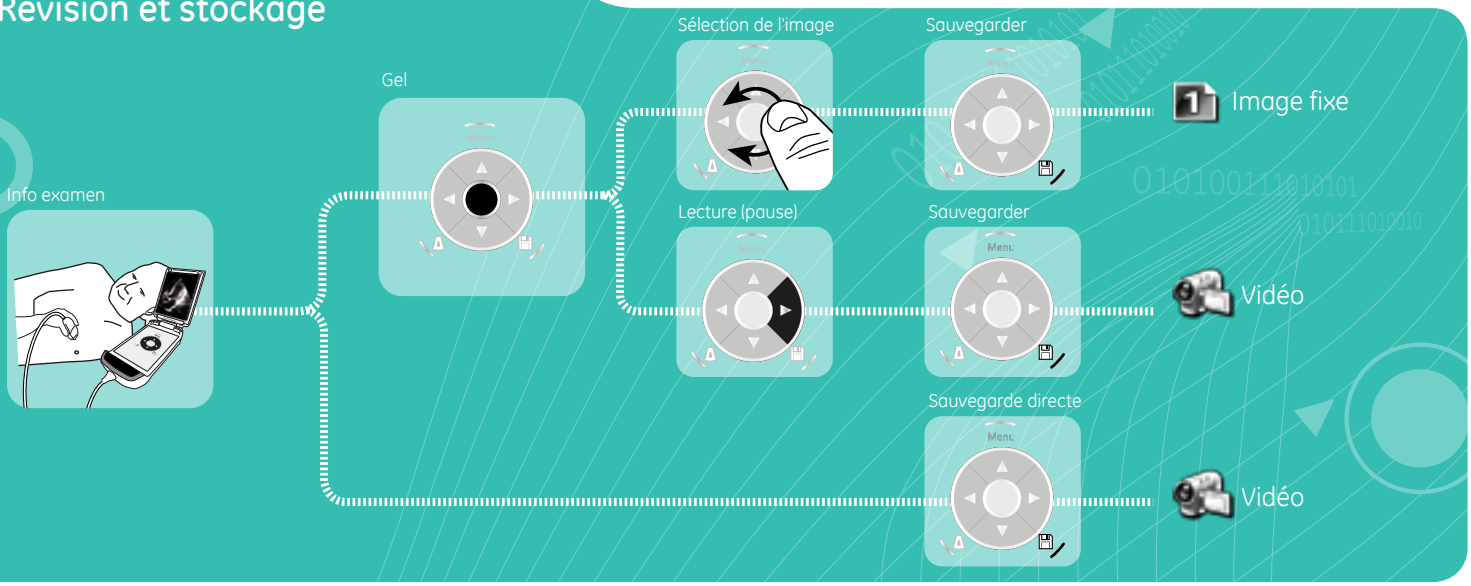

Mesure

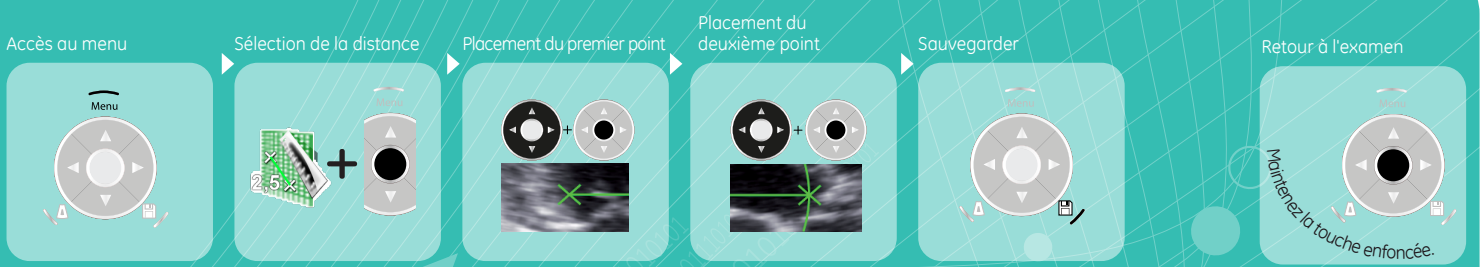

Galerie